


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí

9	Camí de Can Ollé
---	------------------

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
--------------------------	------------------------

Població	Població
Casc urbà (castell)	Urbanització Safari

SITUACIÓ

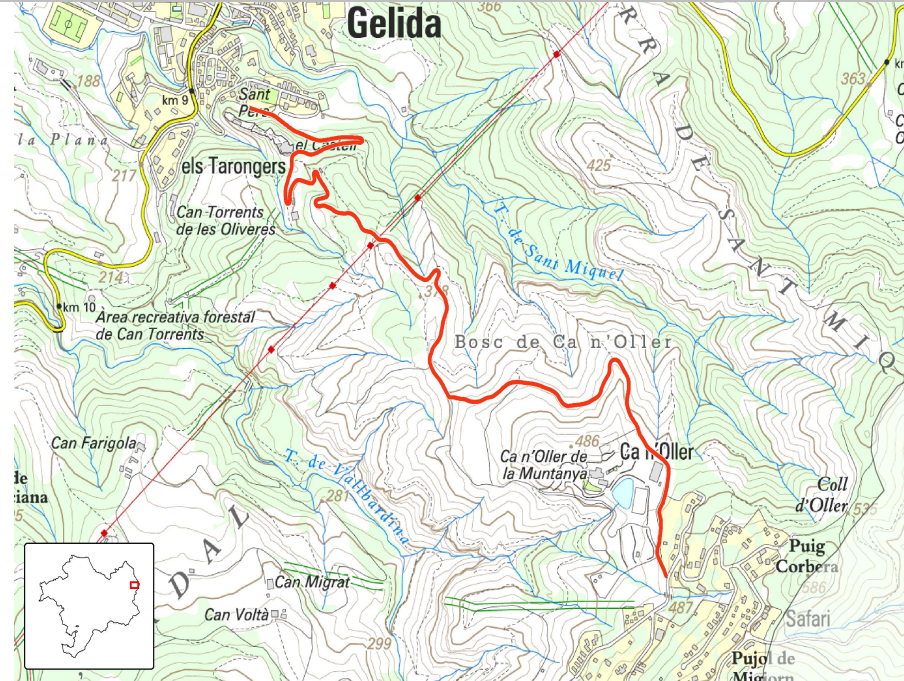

Municipis:

Gelida

Longitud:

3060

Amplada mitjana:

3,32 m

Drenatge:

☐

Paviment:

☐

Estructures:

☐

DADES GENERALS	
----------------	--

ESTAT DE CONSERVACIÓ	DADES FUNCIONALS
----------------------	------------------

General:	Regular	Classificació funcional:	A
Accessibilitat inicial:	Regular	Tipologia del camí:	Camí rural
Accessibilitat final:	Mal estat	Regulació de circulació:	Cap
Drenatge:		Restriccions:	Cap
Ferm:	Mal estat		

PUNTS CRÍTICS	ALTRES DADES
---------------	--------------

Núm. insuficiències estabilitat:	0	Tipus de drenatge:	
Núm. irregularitats:	1	Tipus de ferm:	Terra i tractament
Núm. insuficiències drenatge:	5	Coincidència de llera:	No
Núm. rampes:	30	Núm. accessos:	14
Núm. pendents:	0	Núm. estructures:	0
Núm. corbes sense visibilitat:	13	Núm. objectes drenatge:	1
Núm. estretaments:	0	Núm. senyals:	8

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Camí rural que comunica el Gelida amb la Urbanització Safari (a cavall de l'Alt Penedès i el Baix Llobregat), passant pel castell de Gelida. És la única connexió d'aquesta urbanització amb la comarca. És un camí de terra amb forts pendents i pràcticament sense elements de drenatge que presenta greus deficiències a la plataforma que, en alguns trams, dificulten enormement la transibilitat. En una gran part del seu recorregut (aproximadament des del PK 0+150 fins al PK 2+800) transcorre a través del PEIN de les Muntanyes de l'Ordal.

FOTOGRAFIA



INVENTARI D'ELEMENTS						
AFECTACIONS						

PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
74	143	Rampa				
132	144	Irregularitat central amb vegetació				
275	297	Rampa				
319	364	Rampa				
352	352	Corba sense visibilitat		D		
550	550	Corba sense visibilitat		E		
700	700	Corba sense visibilitat		E		
713	738	Rampa				
772	794	Rampa				
795	819	Xaragalls		E		
805	819	Rampa				
823	823	Corba sense visibilitat		E		
849	849	Corba sense visibilitat		D		
854	874	Rampa				
887	949	Rampa				
955	1000	Rampa				
970	970	Corba sense visibilitat		E		
1012	1112	Rampa				
1121	1128	Rampa				
1340	1387	Rampa				
1382	1382	Corba sense visibilitat		E		

AFECTACIONS						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
1399	1436	Rampa				
1414	1414	Corba sense visibilitat		D		
1436	1479	Xaragalls		E		
1455	1463	Rampa				
1470	1488	Rampa				
1499	1546	Rampa				
1556	1570	Rampa				
1717	1748	Xaragalls		E		
1736	1751	Rampa				
1770	1838	Rampa				
1809	1809	Corba sense visibilitat		E		
1838	1876	Rampa				
1876	1882	Xaragalls				
1876	1895	Rampa				
1879	2028	Falta Biona		E		
1930	1940	Rampa				
1992	2032	Rampa				
2138	2138	Corba sense visibilitat		D		
2188	2188	Corba sense visibilitat		E		
2255	2308	Rampa				
2381	2381	Corba sense visibilitat		D		
2463	2473	Rampa				
2490	2631	Rampa				
2697	2776	Rampa				
2748	2748	Corba sense visibilitat		D		
2849	2858	Rampa				
2873	2892	Xaragalls				
2882	2895	Rampa				
2986	3060	Rampa				

AMPLADES						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	21				3	
21	553				3,5	
553	628				5	
628	972				3,5	
972	1218				4	
1218	1805				3,5	
1805	2971				2,5	
2971	3060				8	

CAMÍ RAMADER						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	3060	No és part				Segons la cartografia disponible de camins ramaders del DAR (gener, 2014)

CLASSIFICACIÓ OPERATIVA						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	555	Terciari				
555	627	Primari				
627	970	Terciari				
970	1220	Primari				
1220	2541	Terciari				
2541	2777	No és possible el pas de BRP				
2777	2968	Terciari				
2968	3060	Primari				

DRENATGES						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
2975	2975	Reixa transversal		D		


ELEMENTS DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
65	87	Accés a població	Bon estat	E		Gelida
376	513	Terraplé	Bon estat	D		
560	562	Accés a camí	Mal estat	D		
580	585	Accés a edificació aïllada	Bon estat	D		Castell
599	609	Sobre-ample	Bon estat	E		Tot Un
654	691	Terraplé	Bon estat	E		
707	713	Sobre-ample	Bon estat	D		Pedra
712	734	Mur de contenció	Mal estat	D		
740	783	Mur de contenció	Bon estat	D		
829	832	Accés a camí	Acceptable	D		
863	864	Accés a edificació aïllada	Mal estat	E		Edifici abandonat
927	931	Accés a camí	Acceptable	D		Tancat amb porta més endavant
1123	1128	Sobre-ample	Bon estat	D		Terra
1240	1309	Desmunt	Bon estat	D		
1434	1436	Accés a camí	Bon estat	E		
1653	1681	Sobre-ample	Acceptable	D		Terra i pedra
1705	1716	Accés a camí	Acceptable	D		
1817	1821	Accés a grup d'edificacions	Acceptable	D		
1879	2028	Terraplé	Bon estat	E		
2033	2035	Accés a camí	Mal estat	E		
2034	2036	Accés a camí	Mal estat	D		

ELEMENTS DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
2969	2977	Accés a grup d'edificacions	Bon estat		D	Ca n'Oller
2988	2991	Accés a edificació aïllada	Bon estat		E	
3058	3060	Accés a població	Bon estat		A	Urb. Safari
FERM						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
0	91	Aglomerat	Bo			
91	753	Capa de rodadura de tot-ú	Bo			
753	925	Capa de rodadura de tot-ú	Regular o Deficient			
925	1390	Capa de rodadura de tot-ú	Molt deficient			
1390	1728	Capa de rodadura de tot-ú	Regular o Deficient			
1728	1891	Capa de rodadura de tot-ú	Molt deficient			
1891	2483	Capa de rodadura de tot-ú	Regular o Deficient			
2483	2777	Capa de rodadura de tot-ú	Molt deficient			
2777	2970	Capa de rodadura de tot-ú	Regular o Deficient			
2970	3060	Aglomerat	Bo			
IRREGULARITATS						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
778	795	Menor o igual a 10 cm				
841	861	Entre 10 i 25 cm				
867	929	Menor o igual a 10 cm				
970	1005	Entre 10 i 25 cm				
1141	1160	Entre 10 i 25 cm				
1208	1253	Major de 25 cm				
1296	1330	Major de 25 cm				
1489	1588	Entre 10 i 25 cm				
1823	1882	Entre 10 i 25 cm				
2541	2584	Entre 10 i 25 cm				
2722	2775	Entre 10 i 25 cm				
PENDENT DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
0	74	Menor del 10%				
74	143	Entre el 10% i el 20%				
143	275	Menor del 10%				
275	297	Entre el 10% i el 20%				
297	319	Menor del 10%				
319	364	Entre el 10% i el 20%				
364	713	Menor del 10%				
713	738	Entre el 10% i el 20%				


PENDENT DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
738	772	Menor del 10%				
772	794	Entre el 10% i el 20%				
794	805	Menor del 10%				
805	819	Entre el 10% i el 20%				
819	854	Menor del 10%				
854	874	Entre el 10% i el 20%				
874	887	Menor del 10%				
887	949	Entre el 10% i el 20%				
949	955	Menor del 10%				
955	1000	Entre el 10% i el 20%				
1000	1012	Menor del 10%				
1012	1112	Entre el 10% i el 20%				
1112	1121	Menor del 10%				
1121	1128	Entre el 10% i el 20%				
1128	1151	Menor del 10%				
1151	1328	Entre el 10% i el 20%				
1328	1340	Menor del 10%				
1340	1387	Entre el 10% i el 20%				
1387	1399	Menor del 10%				
1399	1436	Entre el 10% i el 20%				
1436	1455	Menor del 10%				
1455	1463	Entre el 10% i el 20%				
1463	1470	Menor del 10%				
1470	1488	Entre el 10% i el 20%				
1488	1499	Menor del 10%				
1499	1546	Entre el 10% i el 20%				
1546	1556	Menor del 10%				
1556	1570	Entre el 10% i el 20%				
1570	1736	Menor del 10%				
1736	1751	Entre el 10% i el 20%				
1751	1770	Menor del 10%				
1770	1838	Entre el 10% i el 20%				
1838	1876	Entre el 20% i el 45%				
1876	1895	Entre el 10% i el 20%				
1895	1930	Menor del 10%				
1930	1940	Entre el 10% i el 20%				
1940	1992	Menor del 10%				
1992	2032	Entre el 10% i el 20%				
2032	2255	Menor del 10%				

PENDENT DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
2255	2308	Entre el 10% i el 20%				
2308	2463	Menor del 10%				
2463	2473	Entre el 10% i el 20%				
2473	2490	Menor del 10%				
2490	2528	Entre el 10% i el 20%				
2528	2558	Entre el 20% i el 45%				
2558	2571	Entre el 10% i el 20%				
2571	2578	Entre el 20% i el 45%				
2578	2593	Entre el 10% i el 20%				
2593	2595	Menor del 10%				
2595	2631	Entre el 10% i el 20%				
2631	2697	Menor del 10%				
2697	2717	Entre el 10% i el 20%				
2717	2740	Entre el 20% i el 45%				
2740	2776	Entre el 10% i el 20%				
2776	2849	Menor del 10%				
2849	2858	Entre el 10% i el 20%				
2858	2882	Menor del 10%				
2882	2895	Entre el 10% i el 20%				
2895	2986	Menor del 10%				
2986	3060	Entre el 10% i el 20%				

SENYALITZACIÓ						
PK:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
357	Info			E		Informació de camins
620	Info			D		Informació de camins
1437	Info			E		Informació de camins
1720	Info			D		Informació de camins
1819	R-101			D		Proh. entr.:Entrada prohibida
1821	Info			D		Informació de camins
2967	Indic			D		Gelida
3060	Info			D		Informació de camins

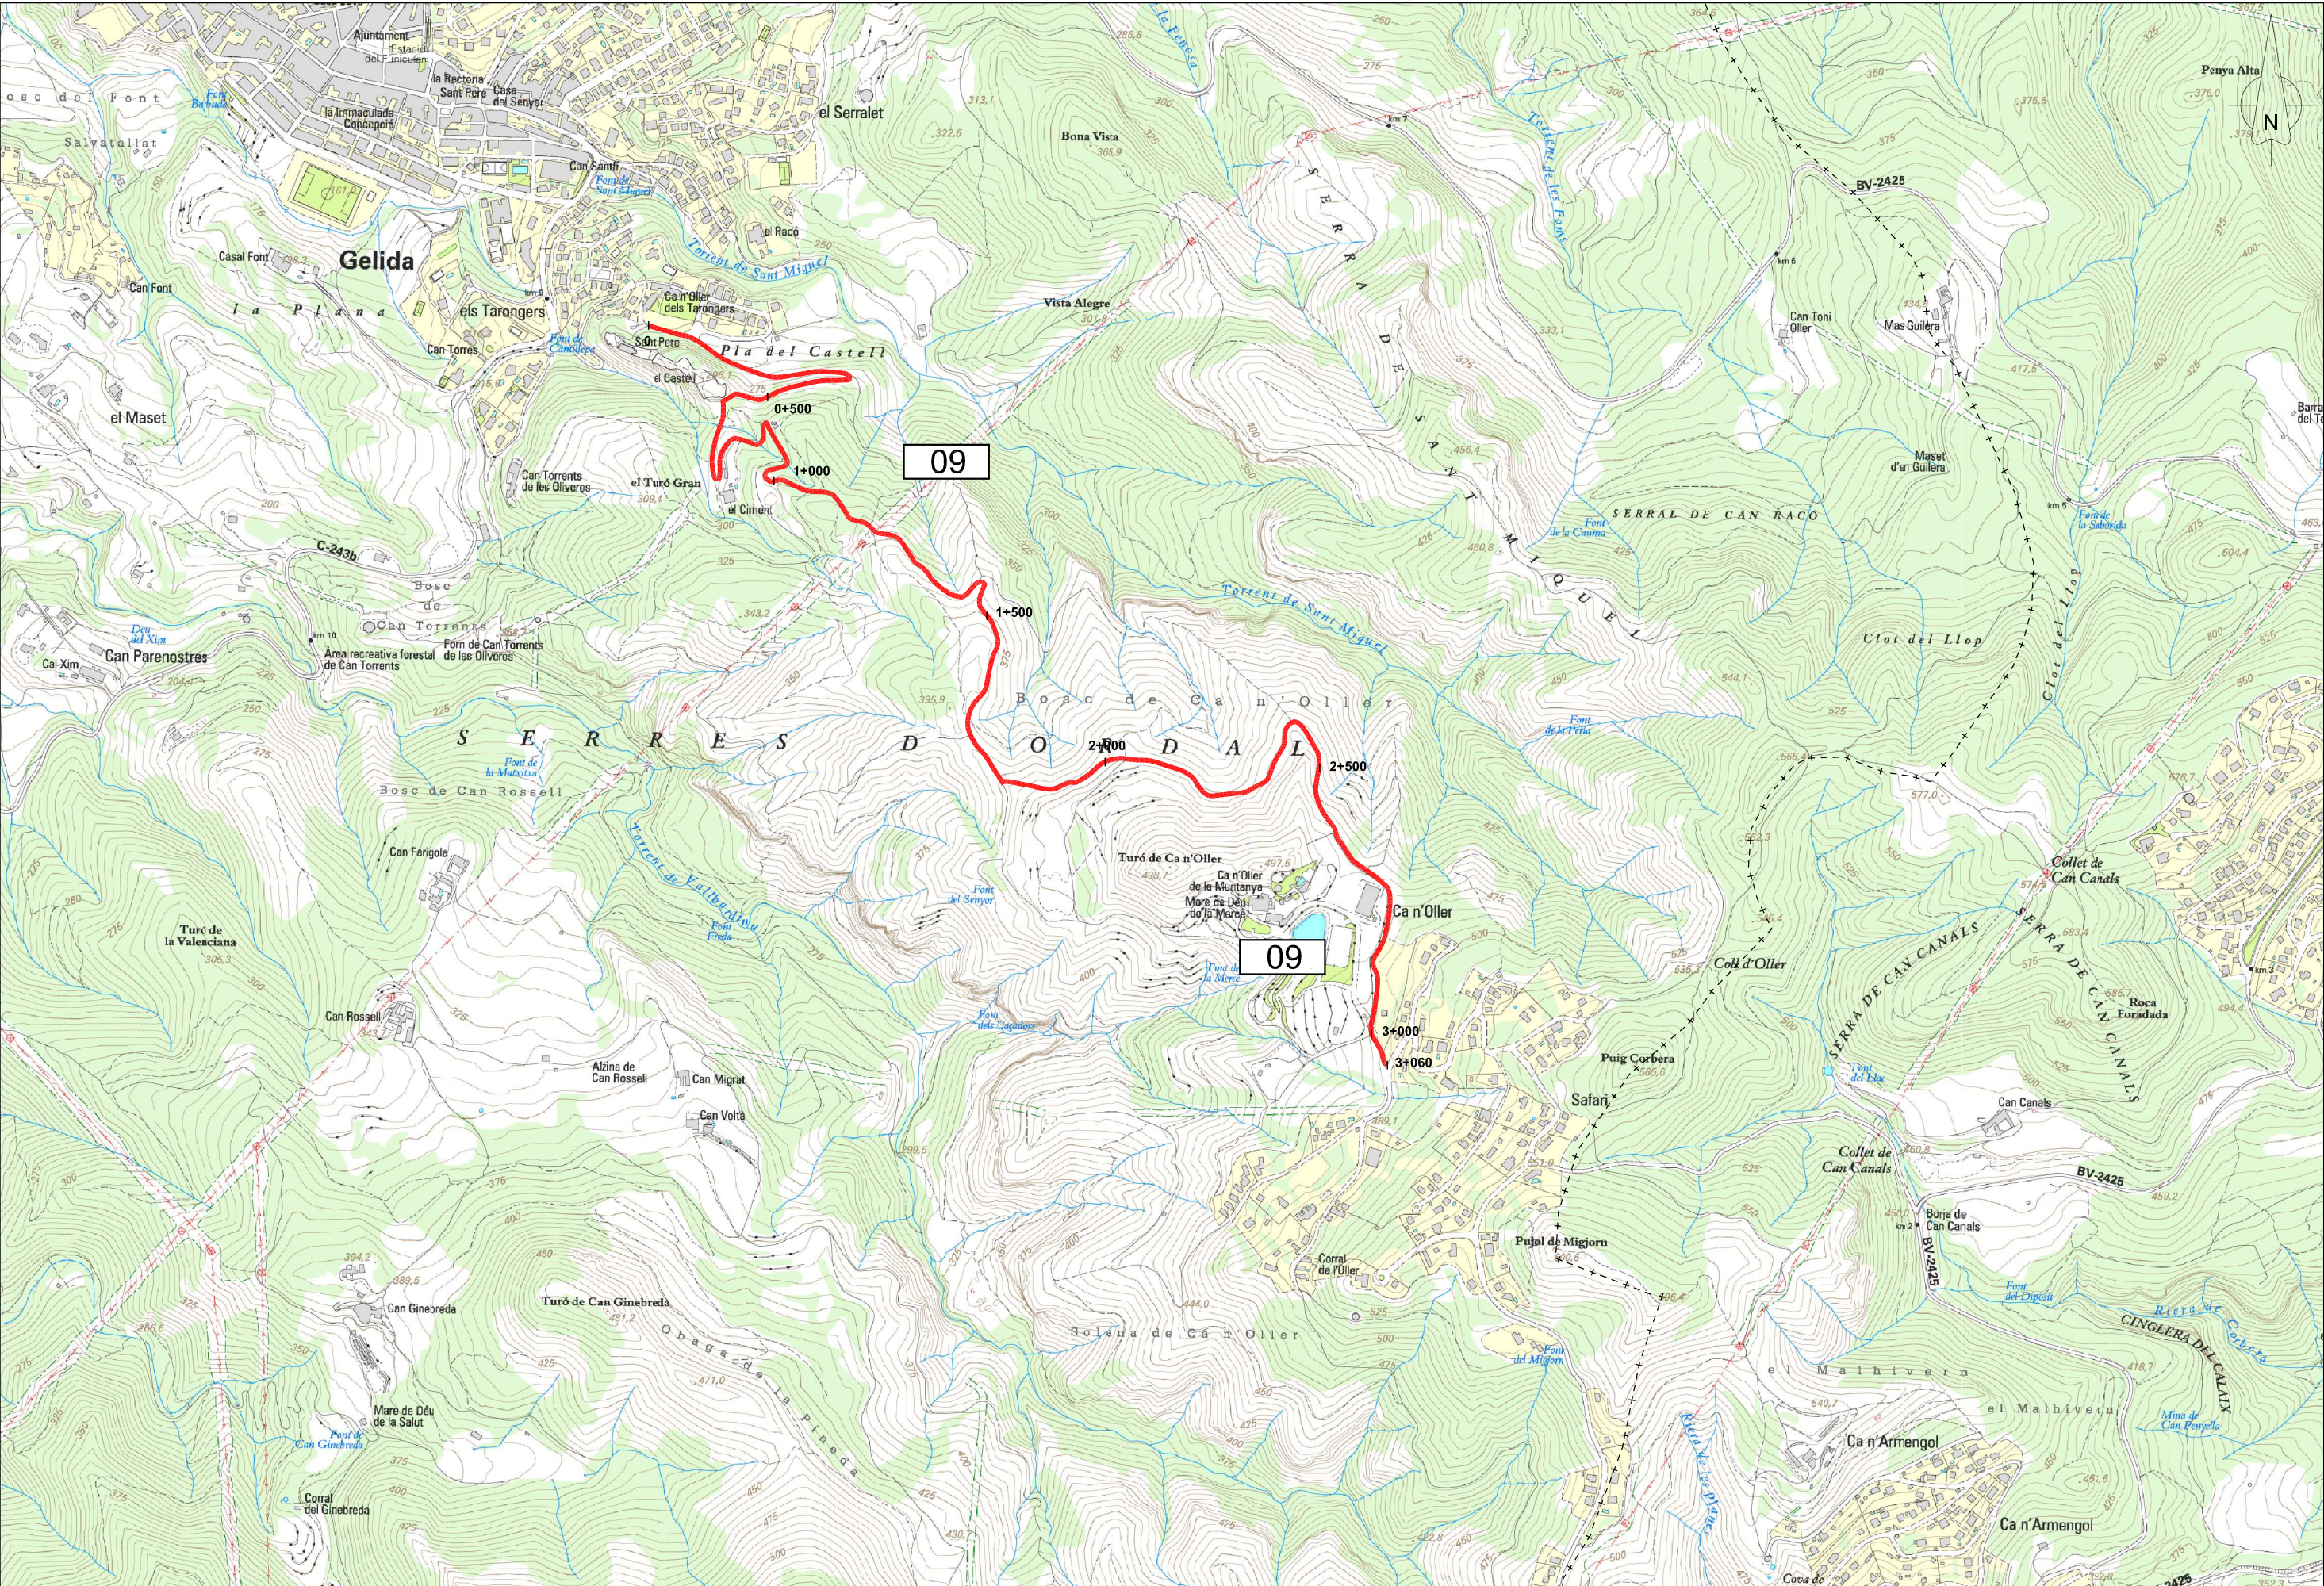

 Diputació Barcelona Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge		Direcció de l'estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Eng.Agrònoma		L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Redactor de l'estudi  Signat: Xavier Abadía Pérez	Títol de l'estudi INVENTARI DE CAMINS D'INTERÈS TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL ALT PENEDE'S	Codi 3779PL01	Títol del plànol PLANTA GENERAL CAMÍ 09		Plànol P9
		Escala A-3 1/ 10.000 A-1 1/ 5.000		Data JUNY 2014		Full 1 de 1					

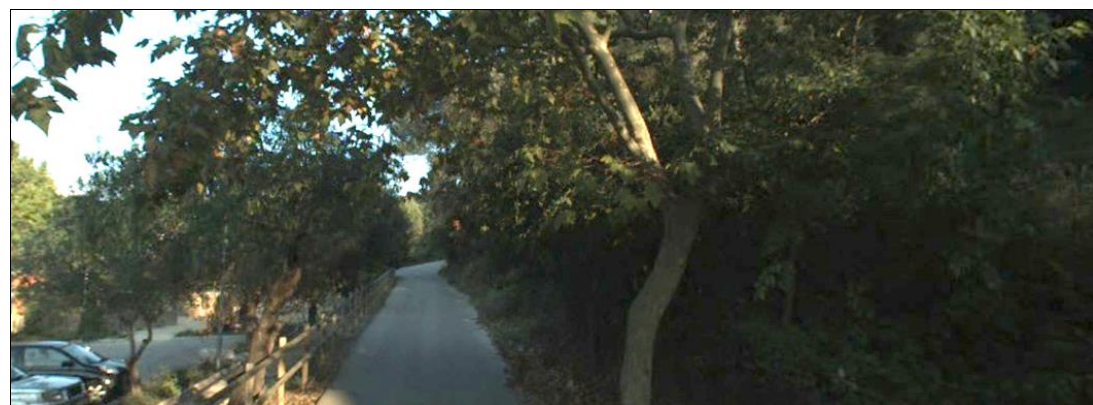

PK 0+000



PK 0+300




PK 0+860



PK 1+450




PK 1+850

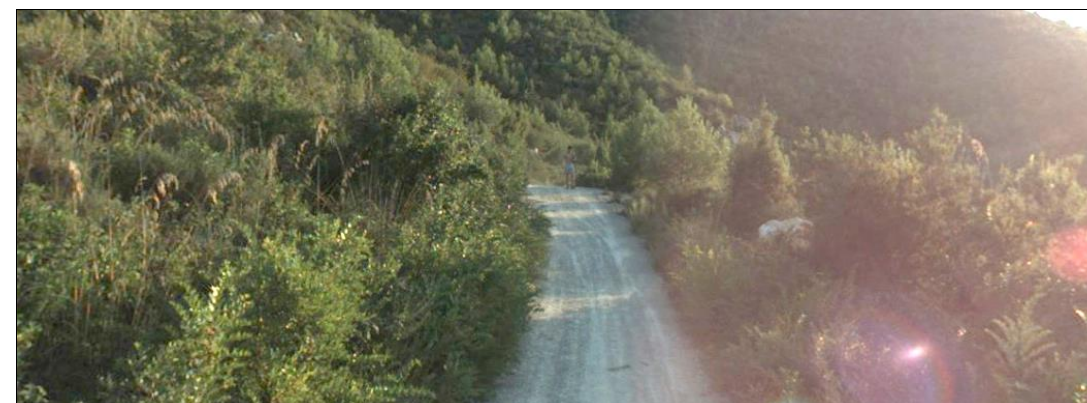

PK 2+330



PK 2+700

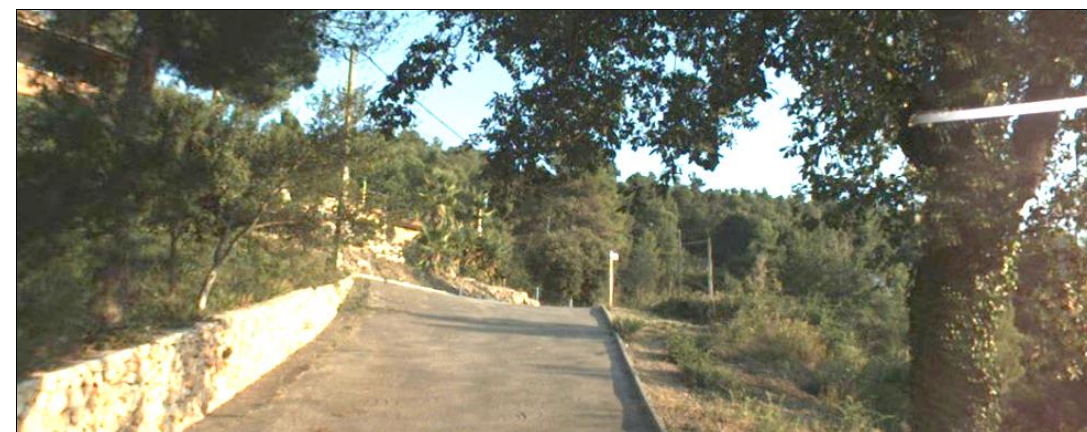

PK 3+050