


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí

56	Camí 56
----	---------

Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Carretera
BV-2241	BV-2249

SITUACIÓ

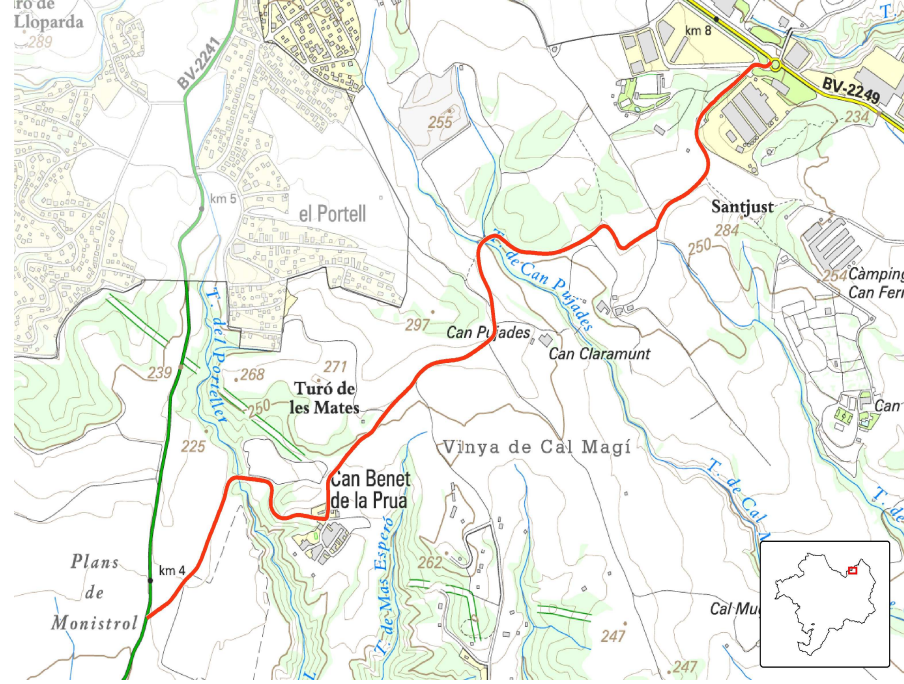

Municipis:

Sant Llorenç d'Hortons i Sant Sadurní d'Anoia

Longitud:

3044

Amplada mitjana:

4,25 m

Drenatge:

☒

Paviment:

☒

Estructures:

☐

DADES GENERALS	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	DADES FUNCIONALS

General:	Bon estat	Classificació funcional:	B
Accessibilitat inicial:	Bon estat	Tipologia del camí:	Camí rural
Accessibilitat final:	Bon estat	Regulació de circulació:	Cap
Drenatge:	Bon estat	Restricions:	Cap
Ferm:	Bon estat		

PUNTS CRÍTICS		ALTRES DADES	
---------------	--	--------------	--

Núm. insuficiències estabilitat:	0	Tipus de drenatge:	Cuneta natural, embornal i reixa transversal
Núm. irregularitats:	0	Tipus de ferm:	Tot-ú i aglomerat
Núm. insuficiències drenatge:	2	Coincidència de llera:	No
Núm. rampes:	3	Núm. accessos:	25
Núm. pendents:	2	Núm. estructures:	0
Núm. corbes sense visibilitat:	6	Núm. objectes drenatge:	22
Núm. estretaments:	0	Núm. senyals:	13

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Camí rural que comunica la carretera BV-2241 (gairebé al PK 4+000) amb la carretera BV-2249 (al PK 7+800, i just on aquesta connecta amb el Camí de Torrentfondo a La Beguda Alta, inventariat amb el codi 49). Presenta una plataforma de ferm aglomerat, en bon estat i amb amplades variables sempre superiors als 4 metres, als extrems, i un ferm de tot-ú generalment en bon estat i amb amplades entre els 3 i els 5 metres, en el tram intermedi.

FOTOGRAFIA



INVENTARI D'ELEMENTS						
AFECTACIONS						

PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
447	447	Corba sense visibilitat			D		
556	556	Corba sense visibilitat			D		
661	677	Pendent					
887	913	Rampa					
898	898	Corba sense visibilitat			D		
956	971	Xaragalls					
961	971	Rampa					
1098	1161	Rampa					
1287	1505	Falta Biona			D		
1553	1553	Corba sense visibilitat			E		
1651	1762	Falta Biona			D		
1751	1798	Pendent					
1827	1827	Falta gual					
1836	1836	Corba sense visibilitat			D		
1943	2106	Falta Biona			D		
2279	2279	Corba sense visibilitat			E		

AMPLADES						
----------	--	--	--	--	--	--

PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres	Observacions
0	840					4,5	
840	1856					3	
1856	2423					4,5	
2423	2612					4	

AMPLADES						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
2612	2716					5
2716	2758					6,5
2758	3044					7
CAMÍ RAMADER						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
0	3044	No és part				Segons la cartografia disponible de camins ramaders del DAR (gener, 2014)
CLASSIFICACIÓ OPERATIVA						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
0	843	Primari				
843	1856	Secundari				
1856	3044	Primari				
DRENATGES						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
592	704	Cuneta natural			E	
834	834	Embornal			D	
858	970	Cuneta natural			E	
979	1157	Cuneta natural			E	
1456	1621	Cuneta natural			E	
1623	1798	Cuneta natural			E	
2162	2201	Cuneta natural			E	
2717	2717	Reixa transversal			A	
2719	2971	Cuneta formigó			E	
2745	2745	Embornal			E	
2756	2756	Embornal			E	
2782	2782	Embornal			E	
2812	2812	Embornal			A	
2843	2843	Embornal			E	
2858	2858	Embornal			A	
2873	2873	Embornal			A	
2888	2888	Embornal			E	
2901	2901	Embornal			E	
2915	2915	Embornal			A	
2930	2930	Embornal			A	
2952	2953	Cuneta formigó			D	
2980	2981	Cuneta formigó			D	
ELEMENTS DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
0	145	Desmunt	Bon estat		D	

ELEMENTS DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
8	12	Accés a camí	Bon estat		A	Accés a carretera BV-2241
173	180	Accés a camí	Acceptable		D	
396	452	Desmunt	Bon estat		E	
406	409	Accés a explotació	Bon estat		D	
445	463	Sobre-ample	Bon estat		E	Terra
502	506	Accés a camí	Acceptable		E	Accés a circuit de terra
538	693	Desmunt	Acceptable		E	
704	771	Girador	Bon estat		E	Terra. Aparcament de camions
724	799	Sobre-ample	Bon estat		D	Terra
774	776	Accés a edificació aïllada	Bon estat		E	
812	819	Accés a població	Bon estat		D	Can Benet de la Prua
855	857	Passa-cunetes	Bon estat		E	
863	967	Desmunt	Bon estat		E	
971	976	Accés a camí	Acceptable		E	Accés a circuit de terra
977	983	Passa-cunetes	Mal estat		E	
1063	1067	Accés a explotació	Acceptable		D	
1125	1157	Sobre-ample	Bon estat		E	Terra
1141	1512	Desmunt	Bon estat		E	
1161	1167	Passa-cunetes	Bon estat		E	
1161	1167	Accés a camí	Bon estat		E	
1274	1282	Accés a camí	Bon estat		D	Camí de Can Catassus
1287	1505	Terraplé	Bon estat		D	
1530	1535	Accés a camí	Bon estat		D	
1561	1622	Desmunt	Bon estat		E	
1581	1588	Accés a edificació aïllada	Bon estat		D	Can Pujades
1628	1632	Accés a explotació	Mal estat		E	
1638	1769	Desmunt	Bon estat		E	
1651	1762	Terraplé	Bon estat		D	
1816	1820	Accés a camí	Bon estat		E	
1829	1831	Accés a camí	Bon estat		E	
1834	2090	Desmunt	Bon estat		E	
1943	2106	Terraplé	Bon estat		D	
2103	2106	Accés a explotació	Bon estat		E	
2157	2159	Accés a explotació	Mal estat		D	
2200	2392	Terraplé	Bon estat		D	
2223	2295	Desmunt	Bon estat		E	
2396	2405	Accés a camí	Bon estat		D	
2420	2427	Accés a camí	Bon estat		E	
2583	2591	Accés a explotació	Bon estat		E	


ELEMENTS DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
2616	2624	Accés a explotació	Bon estat		E	
2669	2674	Accés a explotació	Bon estat		D	
2748	2779	Girador	Bon estat		D	
2952	2972	Accés a edificació aïllada	Bon estat		D	Empreses
2971	2983	Accés a camí	Bon estat		E	Accés a la zona industrial
2986	3007	Terraplé	Bon estat		E	Accés a la zona industrial
3031	3035	Accés a camí	Bon estat		A	Accés a glorieta en la carretera BV-2249


FERM						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
0	850	Aglomerat	Bo			
850	2716	Capa de rodadura de tot-ú	Bo			
2716	3044	Aglomerat	Bo			

PENDENT DEL CAMÍ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
0	661	Menor del 10%				
661	677	Entre el 10% i el 20%				
677	881	Menor del 10%				
881	915	Entre el 10% i el 20%				
915	959	Menor del 10%				
959	973	Entre el 10% i el 20%				
973	1098	Menor del 10%				
1098	1161	Entre el 10% i el 20%				
1161	1751	Menor del 10%				
1751	1798	Entre el 10% i el 20%				
1798	3044	Menor del 10%				

SENYALITZACIÓ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
5		Indic			D	Can Benet de la Prua
15		R-301			D	Prohibició: Velocitat màxima; 40
15		R-107			D	Proh. entr.:Entrada prohibida a vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa autoritzada que la indicada; 10t
17		R-2			E	Prioritat: Detenció obligatòria
17		Indic			E	Can Benet de la Prua
25		R-107			E	Proh. entr.:Entrada prohibida a vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa autoritzada que la indicada; 10t

SENYALITZACIÓ						
PK:	Tipologia		Estat	Material	Marge	Metres Observacions
25		R-301			E	Prohibició: Velocitat màxima; 40
67		R-301			D	Prohibició: Velocitat màxima; 40
133		R-100			D	Proh. entr.:Circulació prohibida
2751		Info			D	DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D'HORTONS
2997		R-401			D	Obligació: Sentit obligatori
3026		Info			D	DEIXALLERIA MUNICIPAL
3029		Info			D	Can Pujades

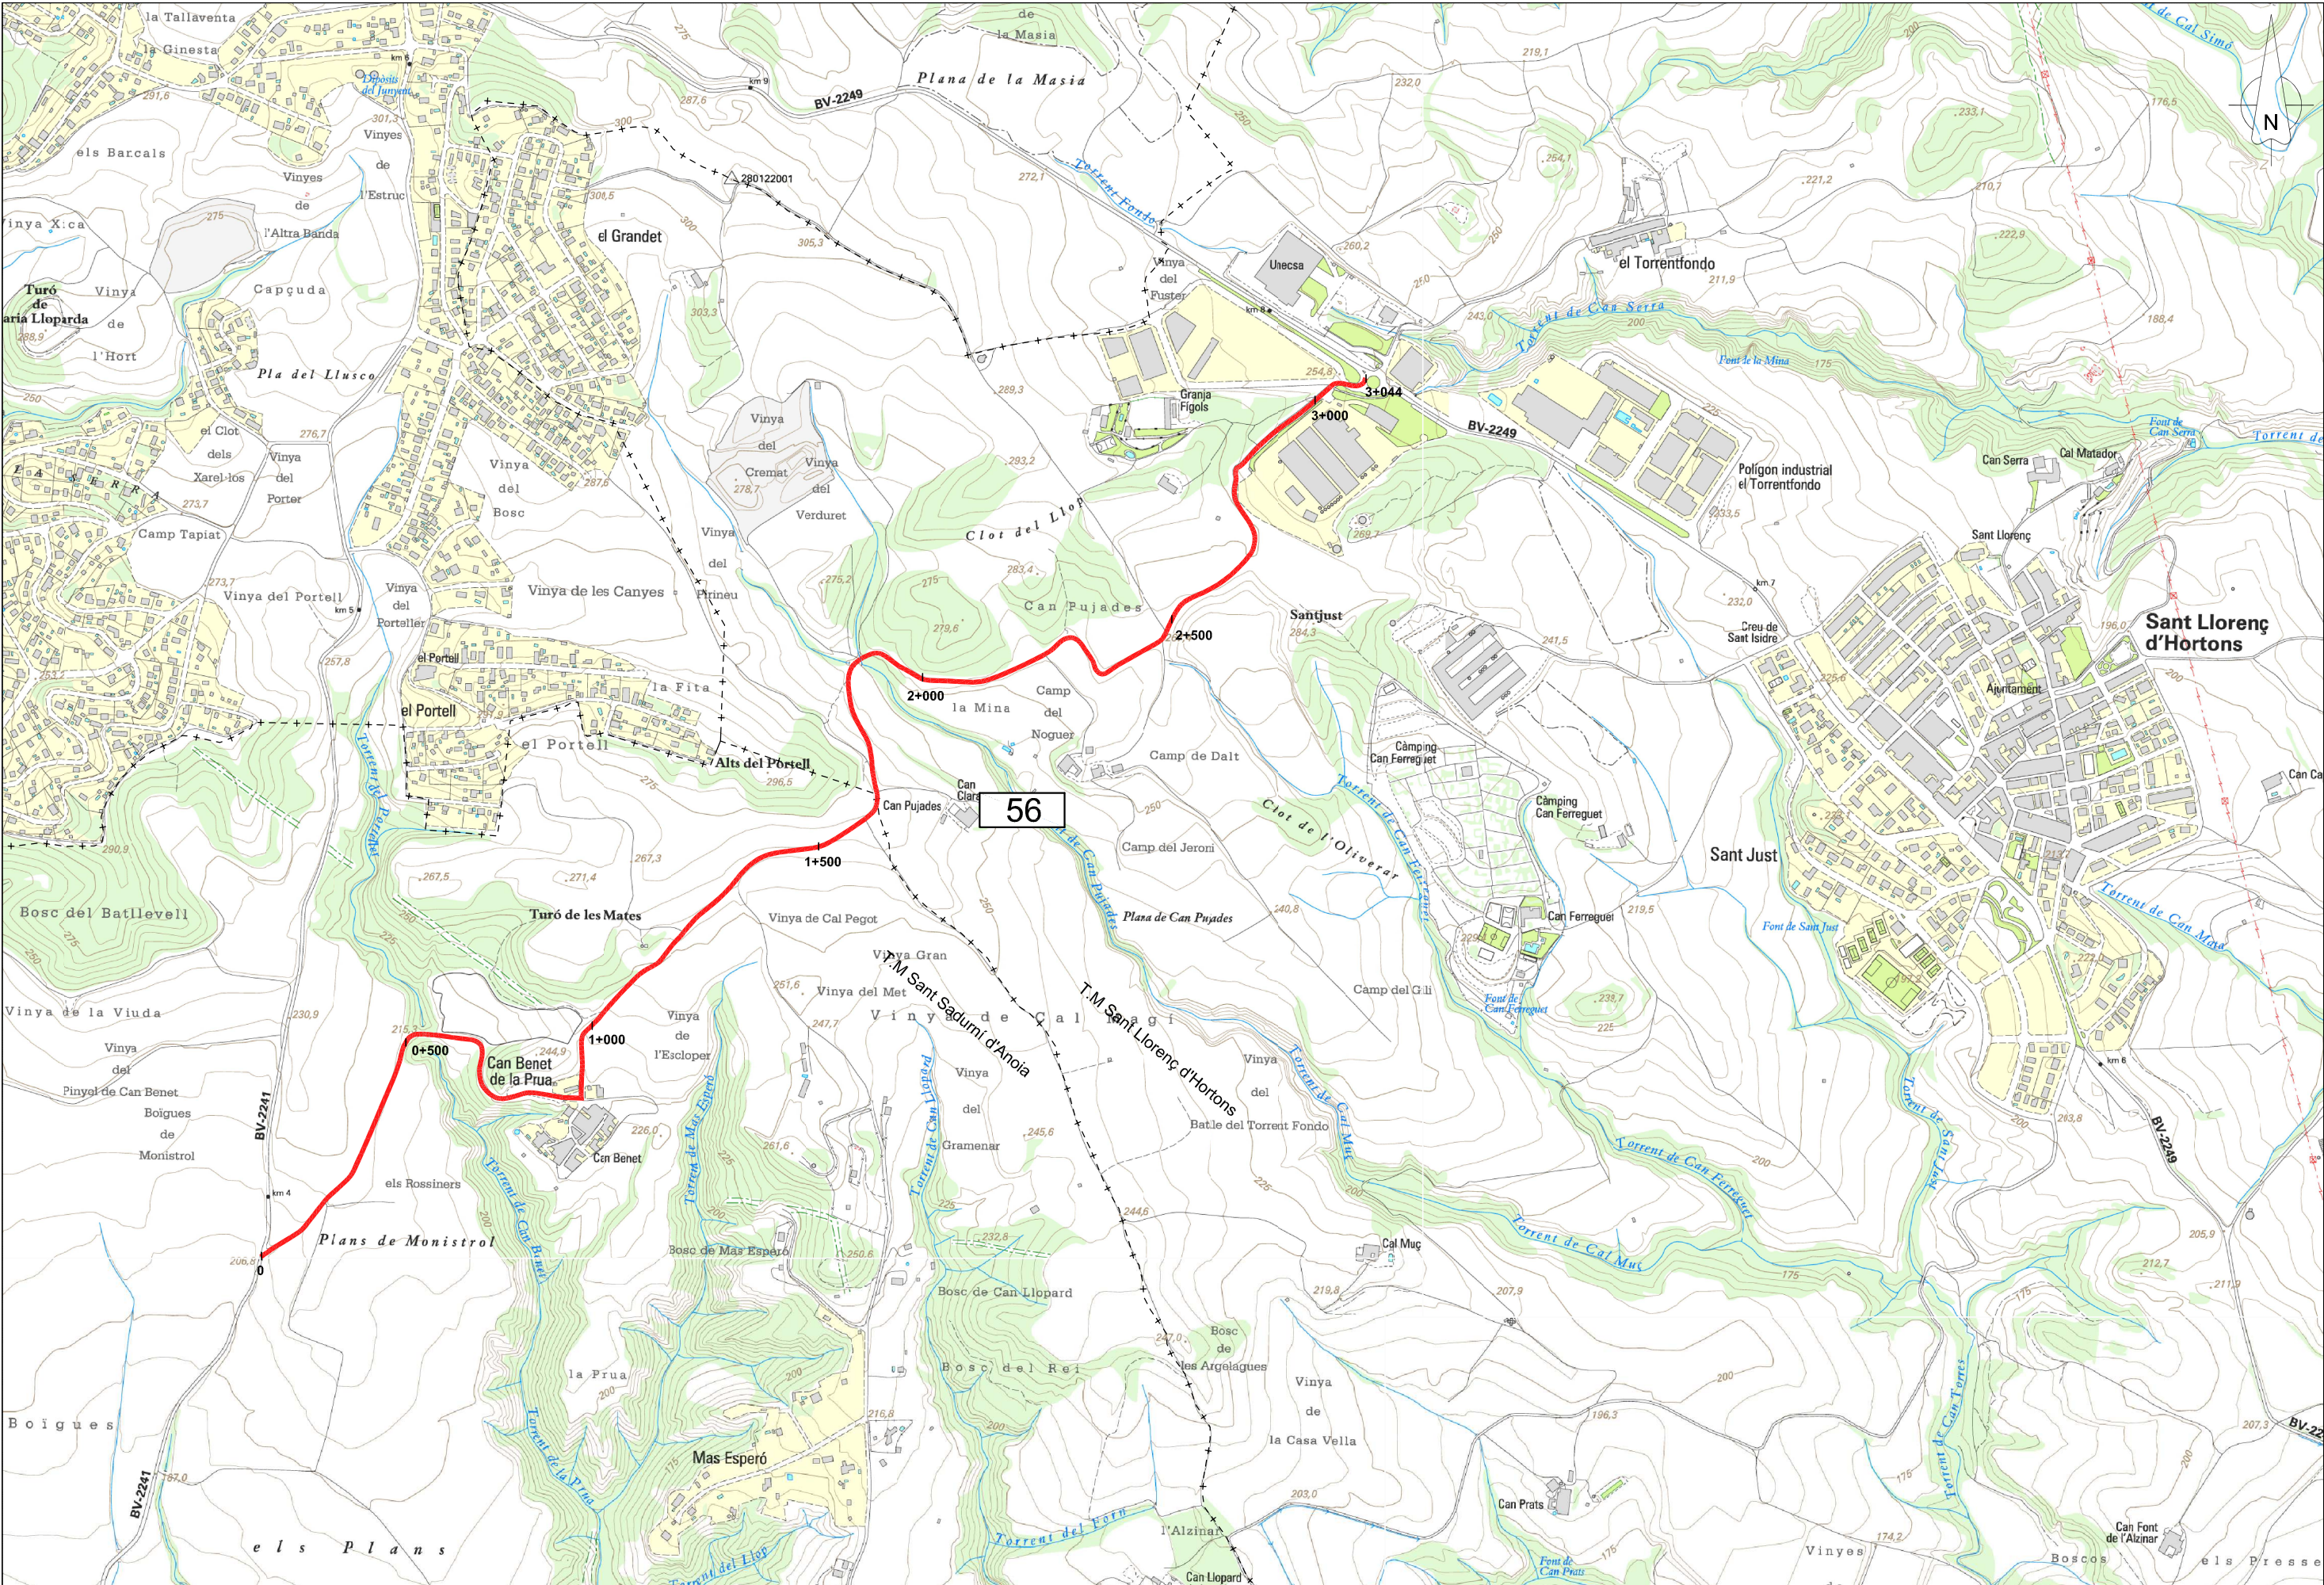


 Diputació Barcelona Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge		Direcció de l'estudi  Valentín Aceña Ramos Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures		 Marta Hernández Gervilla Eng.Agrònoma		L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Redactor de l'estudi  Signat: Xavier Abadía Pérez	Títol de l'estudi INVENTARI DE CAMINS D'INTERÈS TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL ALT Penedès	Codi 3779PL01	Títol del plànol PLANTA GENERAL CAMÍ 56	Plànol P56
								Escala A-3 1 / 10.000 A-1 1 / 5.000	Data JUNY 2014	Full 1 de 1



PK 0+000



PK 0+460

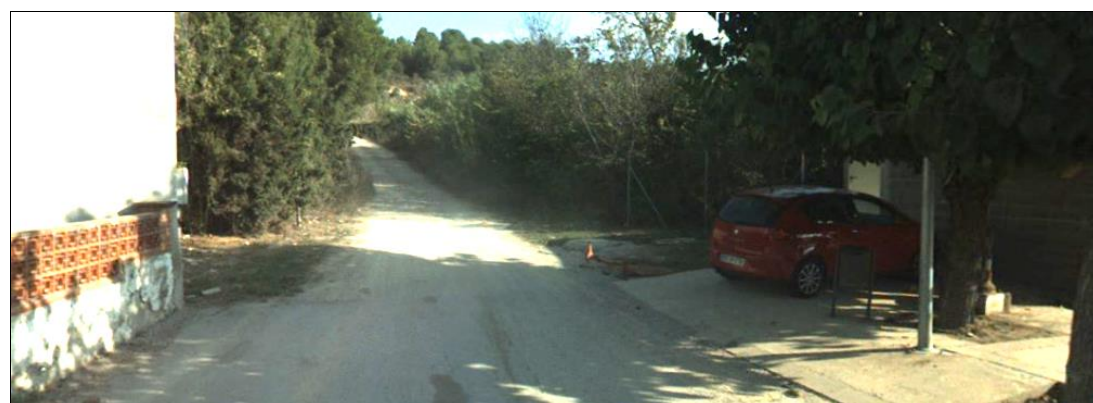

PK 0+800



PK 1+580



PK 1+800



PK 2+700



PK 3+040